



Montagevejledning

1

Udmåling af dybde, afsætning af mål og udskæring af facadeisolering



- Mål fra vinduesnot til forkant af facadeisolering.
- Målet af profilkrop, afsættes ved at måle fra underkant af vindue, og opad.
- Mål markeres på isolering og streg føres ud via vaterpas. Profilfront markeres, profilfront måler altid 50 mm i bredden og 70 mm i højden.
- Isolering udskæres i bundfalds. Der skæres med 10° hældning i bundfalds isoleringen.

2

Montage af SmartSILL profil i facadeisoleringssystemet



- Sålbenk og SmartSILL profilet prøvemonteres i fals.
- Vedhæftning af SmartSILL profiler udføres i samme arbejdsgang som vedhæftning af hjørneprofiler til vinduesfals.
- Facadepudssystemet kan nu påføres. Følg leverandørens anvisninger.

3

Fastgørelse og afslutning af SmartSILL profil



- Profilkanal renses.
- Sålbenk monteres i bundfalsen. Det er muligt at monterer sålbænken før slutpuds påføres. Følg leverandørens anvisninger.
- Bagstop monteres mellem profilkanal og sålbænk og der afsluttes med silikonefuge.

09-2025